

TECHNICKÉ ZÁSADY MANIPULÁCIE S PLECHMI

dôležité pre produkty firmy Bratex Dachy

Plechová krytina a plechové doplnky Bratex Dachy je materiál trvalý, ale vyžadujúci starostlivú manipuláciu, aby počas prenášania, skladovania a montáže nestratil svoju hodnotu. Dodržiavanie nižšie uvedených zásad Vám pomôže predísť neočakávaným stratám hodnoty ocelevej strešnej krytiny a zachovať podmienky garancie.

Transport, skladovanie a prenášanie

1. Plechová krytina a doplnky sa nesmú skladovať v dodanom stave (tovar v balíku alebo zviazaný) dlhšie ako dva týždne. V prípade dlhšieho skladovania je potrebné produkty skladovať v miestnostiach uzavretých, vetraných a zabezpečených pred vplyvom klimatických podmienok a rýchlou zmenou teploty a vlhkosti.
2. Dlhšie skladovanie plechov je možné na základe nižšie uvedených zásad:
 - a) Odstrániť fóliu, ktorou boli plechy zabalené počas transportu
 - b) Minimálna výška plechu od podlažia je 20 cm
 - c) Každá tabuľa plechu musí byť oddelená od ďalšieho drevenou prekládkou o hrúbke min. 1 cm a vzdialenosť medzi prekládkami musí byť cca 80 cm
 - d) Vzdialenosť koncových hrán plechov od laty musí byť minimálne 50 cm
3. V prípade namoknutia plechu počas transportu je ho potrebné pred uskladnením bezpodmienečne vysušiť a po jednej tabuli oddeliť drevenými prekládkami.
4. Počas ručného vykladania plechov sa nesmú tabule presúvať po sebe ani po podlaží, aby sa predišlo poškrabaniu povrchu.
5. Na vykladanie a prenášanie na mieste montáže plechov o dĺžke neprekračujúcej 4 m je potrebná prítomnosť 4 osôb, pri dlhších plechoch 6 osôb kvôli minimalizácii rizika mechanického poškodenia.
6. Plechy sa nesmú skladovať na miestach, kde pôsobia výrazné činitele prispievajúce ku korózii (napr. vysoká hodnota chlóru v ovzduší, chemické zlúčeniny, dym, popol, cementový prach, zvieracie výkaly).

Montáž, manipulácia na streche a údržba

1. Montáž plechov musí byť vykonávaná špecialistom na pokrývačské práce s povolením na vykonávanie prác vo výškach a inými povoleniami s tým spojenými.
2. Prodach a Bratex Dachy nezodpovedajú za kvalitu vykonaných pokrývačských prác.
3. Na delenie plechov sa nesmú používať náradia typu uhlová brúska, spôsobujúcich tepelný efekt škodiaci povlaku. Jediným spôsobom je používanie špeciálnych klampiarskych nožníc, ručných alebo elektrických.
4. Počas presúvania sa po povrchu strechy na tabuliach plechu sa musí chodiť v mäkkej obuvi a stúpať výlučne po prehĺbeniach, aby sa predišlo poškrabaniu povlaku a mechanickému poškodeniu.
5. Na prichytávanie plechov pomocou samorezných skrutiek je potrebné používať profesionálne náradie s plynulou reguláciou otáčok a spätným chodom.
6. Po skončení pokrývačských prác je potrebné očistiť strechu od kovových triesok.
7. Skončené pokrývačské práce sa odporúča skontrolovať za účelom zistenia kvality a kompletnosti (celistvosť a tesnosť pokrytia, samotná montáž, opravy farbou).
8. Všetky škrabance na povrchu plechu je potrebné bezpodmienečne zatrieť opravnou farbou.
9. Ak sú plechy montované v mieste, kde výrazne pôsobia činitele prispievajúce ku korózii, všetky plechy, ktoré boli delené, musia byť ošetrené opravnou farbou na hranách delenia.
10. Zo strechy padajúci sneh a ľad v období zimy predstavuje nebezpečenstvo – Prodach výrazne odporúča montáž sneholapov ako elementu zvyšujúceho bezpečnosť obyvateľov objektu.
11. Po montáži plechov treba predísť stúpaniu po plechu (ľudia, zvieratá), ktoré môže spôsobiť eventuálne poškodenie povlaku. Prípadné poškodenia povlaku odstrániť pomocou opravnej farby.
12. Zvodové ríny vyžadujú tesnosť na spojoch. Dôležité je, aby sa v nich nehromadilo lístie, taktiež, aby boli v rúrach očistené sitká (ak nejaké sú).
13. Po každej zime sa odporúča strechu vystriekať vodou. Týmto upozornením sa má zabrániť, aby sa mach a sadza z komína neusádzali na povrchu krytiny.